



## MP12 Guide de câblage



### Avertissement concernant la sécurité

Les kits sont alimentés par le secteur et utilisent des tensions potentiellement dangereuses. Aucune personne ne devrait entreprendre la réalisation d'un kit s'il ne possède une parfaite connaissance des règles de manipulation des appareils électriques.

Veuillez lire le document "Guide de construction des kits" avant de commencer.

Imprimez ou ouvrez les documents suivants :

- MP12 Schéma
- MP12 Implantation des composants
- MP12 Liste des composants
- MP12 Options du circuit
- MP12 Options pour le transformateur d'entrée
- MP12 Options pour le transformateur de sortie
- SKMP Guide d'assemblage
- MP12 Guide de test et de réglages

Suivez ce guide depuis le paragraphe 1 jusqu'à la fin, dans l'ordre. L'ordre du câblage est basé sur la hauteur des composants, par taille croissante, de façon à faciliter les opérations de soudure : Le composant que vous êtes en train de souder est à chaque fois plus haut que ceux qui sont déjà sur la carte et ainsi, il appuie correctement sur la mousse de la surface de travail.

## MP12 Guide de câblage




### 1. Découpe du transformateur

Avant tout, vérifiez s'il est nécessaire d'agrandir la découpe du transformateur de sortie dans le document : « [Options pour le transformateur de sortie](#) ». Si tel est le cas, suivez les instructions dans ce document. C'est une opération facile si elle est effectuée en premier. Elle devient difficile dès que des composants ont été soudés sur le circuit.



### 2. Douilles de contact pour l'AOD

Soudez les 7 douilles de l'AOD. Soudez-les une par une. Insérez la douille, retournez le circuit et appuyez le contre une surface solide mais souple, telle que liège ou mousse dense, puis soudez. Un positionnement correct des douilles est très important pour l'insertion facile de l'AOD.

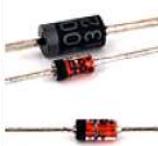

### 3. Diodes

Implantez D1 à D4, D9, D6, D7, D8. Utilisez le gabarit de pliage pour plier les pattes des diodes à 0.4 pouces.

**Attention** : Respectez le sens des diodes qui est indiqué par un anneau sur le composant et par une double ligne sur le circuit imprimé.

## MP12 Guide de câblage



### 4. Résistances

Implantez R1 à R38. Vérifiez les valeurs de R1 et R21 dans le document "Options pour le transformateur d'entrée". Vérifiez la valeur de R22 dans le document "Options pour le transformateur de sortie".

Contrôlez la valeur des résistance à l'aide d'un multimètre numérique. Pliez les pattes à 0.4 pouces avec le gabarit de pliage sauf pour R38 qui est pliée à 0.6 pouces.



### 5. Circuit intégré

Insérez U2 et soudez le. Il sera nécessaire de plier les pattes légèrement vers l'intérieur pour l'insertion. Assurez-vous que vous n'êtes pas chargé en électricité électrostatique avant de manipuler le circuit intégré (en retirant vos chaussures par exemple).

**Attention** : Prenez soin de respecter le sens du CI qui est marqué par une encoche.



### 6. Support de CI

Insérez et soudez le support de U1. N'installez pas encore le circuit dans le support à ce moment.

**Attention** : Prenez soin de respecter le sens du support qui est marqué par une encoche. Ceci est important car le support va masquer le marquage du circuit imprimé.



### 7. Inductance

Pliez L1 à 0.8 pouces puis implantez.





### 8. Led

Pliez les pattes de D5 à 5mm du corps de la LED en prenant soin à la position de l'anode (patte la plus longue).

**Attention** : Il est très facile de les plier dans la mauvaise direction !

Soudez la LED à 5mm du circuit. Commencez par souder une patte, ajustez la position puis soudez la deuxième patte.

Anode (long lead)

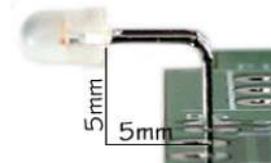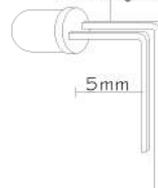

### 9. Picots de test

Soudez les 3 picots de test TP1, TP2, TP3.



### 10. Jumpers

Soudez les embases mâles de cavaliers JMP3, JMP4. Vérifiez dans le document "Options pour le transformateur d'entrée" si vous avez besoin de JMP1 et JMP2. Vérifiez dans le document "Options pour le transformateur de sortie" si vous avez besoin de JMP5. Commencez par souder une patte, ajustez la position puis soudez les autres pattes.



### 11. Condensateurs céramique


Implantez C2, C23, C24, C25. Vérifiez les valeurs de C21 dans le document "Options pour le transformateur d'entrée".



### 12. Condensateurs film

Implantez C9 à moins que votre AOD ne soit un SK47. Dans ce cas laissez l'emplacement vide. Implantez C4, C6, C10, C11, C15. Vérifiez les valeurs de C1 et C21 dans le document "Options pour le transformateur d'entrée". Vérifiez la valeur de C22 dans le document "Options pour le transformateur de sortie".

## MP12 Guide de câblage

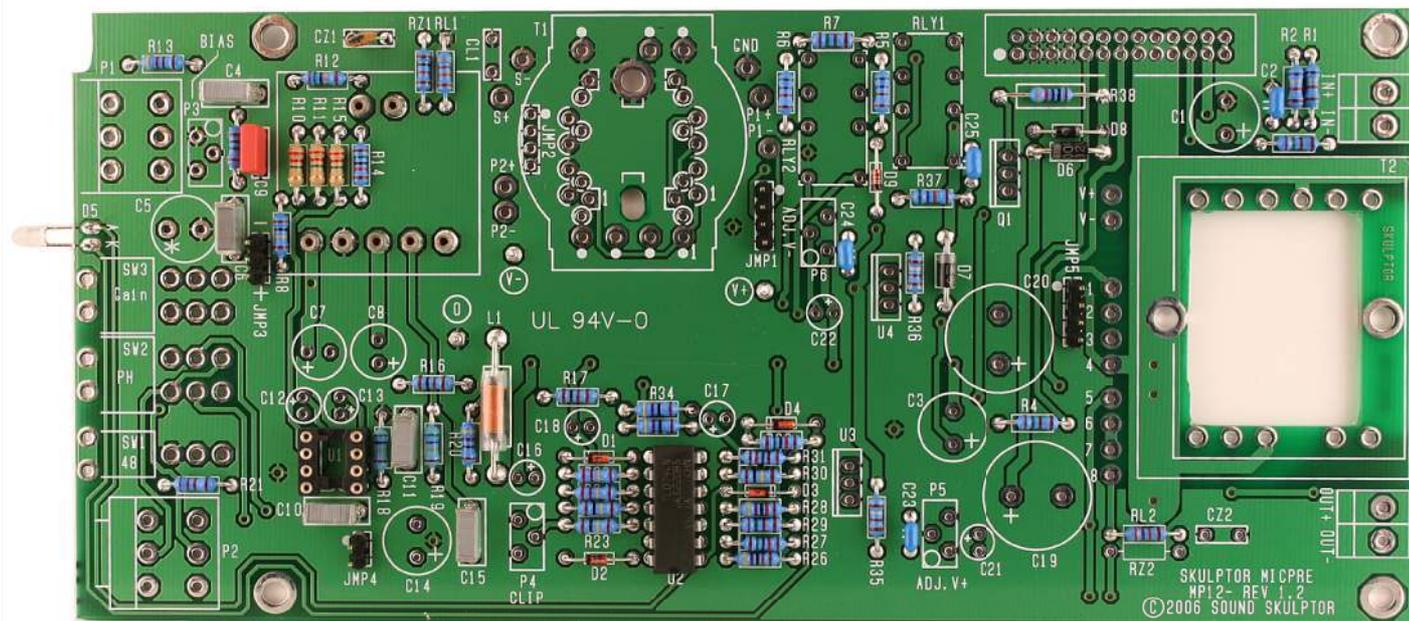

## 13. Connecteur



Ajoutez CN3. Commencez en soudant une patte, vérifiez la position puis soudez les autres pattes.  
**Attention** : Vérifiez la position du détrompeur, il ne doit pas être monté à l'envers.

## 14. Potentiomètres ajustables



Ajoutez P3 à P6. Commencez en soudant une patte, vérifiez la position puis soudez les autres pattes.

## 15. Relais



Ajoutez RLY1 et RLY2

## 16. Petits condensateurs chimiques



Ajoutez C16, C12, C13, C17, C18, C21, C22, C7, C8  
Soudez une patte, ajustez la position verticale puis soudez l'autre patte.

**Attention** : La patte + doit aller dans le trou +. N'inversez pas (Ils peuvent exploser !)

## 17. Borniers



Implantez CN1 et CN2. Serrez les vis des borniers à fond avant de les souder.


**Attention** : Les trous d'insertion des fils doivent être pointés vers l'extérieur de la carte !

## 18. Interrupteurs



Implantez SW1, SW2 et SW3. La position des interrupteurs est critique pour une bonne correspondance avec la face avant. Ils doivent reposer bien à plat sur le CI. Appuyez fermement l'interrupteur sur le circuit et soudez une des pattes avant (boîtier). Vérifiez la position verticale et horizontale puis soudez les autres pattes.

**Attention** : SW2 et SW3 se ressemblent mais ne sont pas identiques ! SW2 a 2 positions, SW3 a 3 positions.

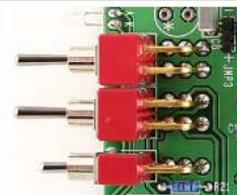

## MP12 Guide de câblage



### 19. Potentiomètres

Implantez P1 et P2. La position des potentiomètres est critique pour une bonne correspondance avec la face avant. Ils doivent reposer bien à plat sur le CI. Appuyez fermement le potentiomètre sur le circuit et soudez une des patte centrales. Vérifiez la position verticale et horizontale puis soudez les autres pattes.


**Attention** : P1 et P2 sont différents, ne les intervertissez pas !



### 20. Régulateurs et transistor de puissance

Implantez Q1, U3 et U4. Enfoncez les pattes au maximum dans les trous, soudez une patte, ajustez la position puis soudez les deux autres pattes.

**Attention** : Vérifiez le sens d'insertion, la face métallique à l'arrière du boîtier est repérée par une double ligne sur le circuit.

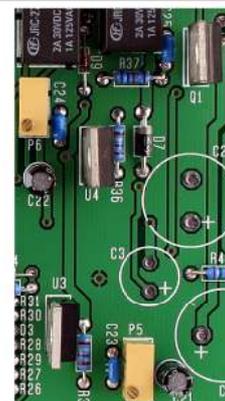

### 21. Grands condensateurs chimiques

Implantez C1, C3, C14, C5, C19, C20.

Soudez une patte, ajustez la position verticale puis soudez l'autre patte.

**Attention** : La patte + doit aller dans le trou +. N'inversez pas (Ils peuvent exploser !)



### 22. Transformateurs d'entrée et de sortie

Suivez les instructions données dans les documents "Options pour le transformateur d'entrée" et "Options pour le transformateur de sortie".



### 23. Radiateurs

Placez les radiateurs à clip sur Q1, U3 et U4

## MP12 Guide de câblage



Une fois le câblage de la carte terminé, brossez la face soudures avec une brosse à dents dure pour éliminer tous les résidus de soudure.

Faites une inspection visuelle complète. Les composants sont-ils tous en place ? Reste-t'il des composants non implantés ?

Lorsque tout est correct, installez les XLR's d'entrée et sortie comme cela est décrit dans le document "SKMP Guide d'assemblage".

Votre MP12 est prêt pour les tests et réglages. Veuillez suivre les instructions du document "Guide de test et de réglages".

## Adatateur V1 2V2 – Guide d'assemblage

**Avertissement concernant la sécurité**

Les kits sont alimentés par le secteur et utilisent des tensions potentiellement dangereuses. Aucune personne ne devrait entreprendre la réalisation d'un kit s'il ne possède une parfaite connaissance des règles de manipulation des appareils électriques.


Veuillez lire le document "Guide de construction des kits" avant de commencer.

Imprimez ou ouvrez les documents suivants :

- V1 2V2 Schéma
- V1 2V2 Implantation des composants
- V1 2V2 Liste des composants

Suivez ce guide depuis le paragraphe 1 jusqu'à la fin, dans l'ordre. L'ordre du câblage est basé sur la hauteur des composants, par taille croissante, de façon à faciliter les opérations de soudure : Le composant que vous êtes en train de souder est à chaque fois plus haut que ceux qui sont déjà sur la carte et ainsi, il appuie correctement sur la mousse de la surface de travail.

## Adatateur V1 2V2 – Guide d'assemblage

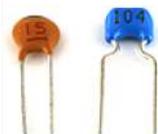

### 1. Condensateurs céramique

Implantez C2, C4.



### 2. régulateurs

Implantez U1 et U2.

**Attention** : Vérifiez le sens des boîtiers.



### 3. Connecteur

Ajoutez CN2. Commencez en soudant une patte, vérifiez la position puis soudez les autres pattes.


**Attention** : Vérifiez la position du détrompeur, il ne doit pas être monté à l'envers.



### 4. Condensateurs chimiques

Ajoutez C1 et C3.

**Attention** : La patte + doit aller dans le trou +. N'inversez pas (Ils peuvent exploser !)

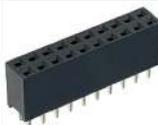

### 5. Connecteur face arrière

Ajoutez C1 sur la face arrière du circuit imprimé.




## Adaptateur V12V2 – Guide d'assemblage



### 6. Entretoises

Fixez les deux entretoises nylon de 10mm sous le CI, à l'aide de 2 vis M3x6, à tête ronde, de chaque côté de CN2.

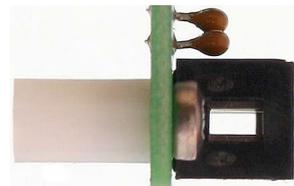

### 7. Fils

Pour les MP12, MP32, MP66, coupez deux paires de fils bleus et rouges de 8cm de long. Pour le MP66 coupez une paire de fils bleus/rouges de 8cm et une paire de 17cm.


Dénudez tous les fils d'un côté sur 5mm.

Soudez les fils rouges *sous* le CI sur les pastilles IN+ et OUT+.

Pour le MP66 le fil long sur OUT+.

Soudez les fils bleus *sous* le CI sur les pastilles IN- et OUT-.

Passez les fils dans les trous correspondants. Dénudez tous les fils sur 15mm et enroulez les fils par paires.

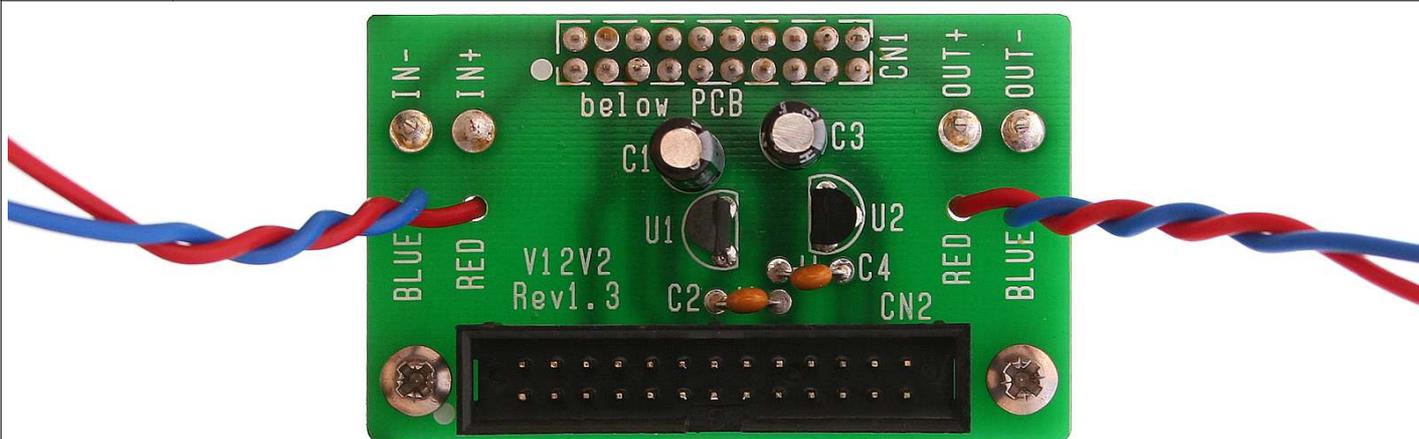


### 8. Vérification visuelle

Une fois le câblage de la carte terminé, brossez la face soudures avec une brosse à dents dure pour éliminer tous les résidus de soudure.

Faites une inspection visuelle complète. Les composants sont-ils tous en place ? Reste-t'il des composants non implantés ?

### 9. Installation

Enfichez la carte V12V2 sur le connecteur correspondant à l'emplacement de la carte préampli, sur le circuit imprimé de la face arrière du boîtier.

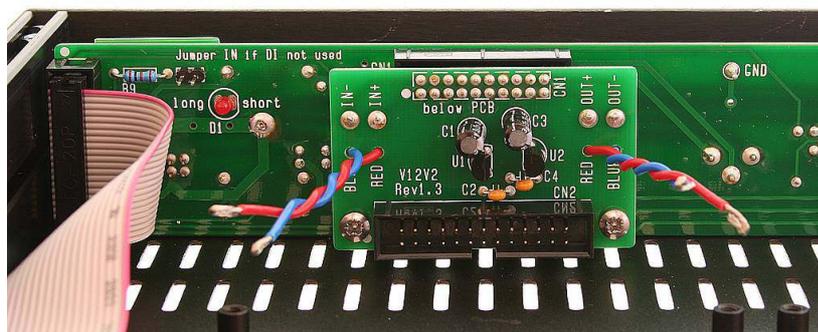

### 10. Connexions

Connectez le câble nappe à 26 conducteurs entre l'adaptateur V12V2 et la carte préampli.

Connectez les fils d'entrée/sortie entre l'adaptateur V12V2 et les bornier de la carte préampli:

Rouge gauche sur "Input +"

Bleu gauche sur "Input -"

Rouge droit sur "Output +"

Bleu droit sur "Output -"



### Adatateur V1 2V2 – Guide d'assemblage

